

Date de la convocation	25 octobre 2023
Membres en exercice	18
Présents	12
Représentés	3

BUREAU SYNDICAL – Extrait du procès-verbal de la séance du 7 novembre 2023

n°D20231107 - 04

Objet : Transfert à Réseau31 des ouvrages eaux usées du lotissement « Le Marsoula » à PUYDANIEL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne dénommé Réseau31 ;

Vu la délibération du Conseil syndical de Réseau31 portant délégations de compétences au Président et au Bureau syndical en date du 18 octobre 2021 ;

Considérant le point B3.5 des délégations de compétences consenties au Bureau de Réseau31 ;

Considérant que l'Association Syndical Libre du Lotissement « Le Marsoula » à Puydaniel, représentée par son Président M. Cyril LIECHTY sollicite le transfert amiable dans le domaine public des ouvrages d'assainissement des eaux usées du lotissement ;

Considérant que les ouvrages correspondant à ce transfert sont constitués d'un réseau d'assainissement collectif des Eaux Usées d'une longueur de 344 ml avec des conduites :

- de collecte en PVC diamètre 200 mm avec 10 regards de visite,
- de branchements en PVC de diamètre 160 mm avec 15 regards de branchement pour 15 lots ;

Considérant que l'ensemble des documents nécessaires pour ce transfert, avec les plans de récolement des ouvrages d'assainissement des eaux usées et d'eaux pluviales, les rapports d'inspection télévisée et les tests d'étanchéité effectués est joint à la convention et qu'ils sont tous conformes ;

Considérant que les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et les prescriptions techniques de Réseau31 avec l'établissement par Réseau31 d'un procès-verbal de réception des ouvrages ;

Vu le rapport et sur la proposition du Rapporteur,

Décide

Article 1 : d'approuver, le transfert à titre gratuit des ouvrages d'assainissement des eaux usées du lotissement « le Marsoula » à PUYDANIEL, tous les frais relatifs à ce transfert étant à la charge du demandeur ;

Article 2 : d'autoriser le Président à signer, tous documents relatifs au transfert et notamment la convention fixant les conditions de la rétrocession et l'acte notarié pour parfaire le transfert à intervenir.

Résultat du vote	Pour	15	Abstention	0
	Contre	0	Ne prend pas part au vote	0

Gilbert HEBRARD
Premier Vice-Président



Annexe(s) : Convention



**SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
DE HAUTE-GARONNE**

Lotissement

« PUYDANIEL (31442) – Lotissement LE MARSOULA »



**Convention de transfert dans le domaine public
des ouvrages d'assainissement collectif des Eaux Usées**

Envoyé en préfecture le 08/11/2023
Reçu en préfecture le 08/11/2023
Publié le
ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE

Entre les soussignés :

le Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne dénommé Réseau31, représenté par Monsieur Sébastien VINCINI, Président, habilité à signer la présente convention suivant la délibération du Bureau Syndical en date du , transmise au contrôle de légalité le et publiée le d'une part ;

et

Monsieur Cyril LIECHTY, Président de l'Association Syndicale Libre du lotissement « Le Marsoula », 4, rue Jean Bourgade, ci-après désigné « Demandeur », d'autre part ;

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions de transfert à Réseau31, à titre gratuit, des ouvrages d'assainissement collectif des Eaux Usées du lotissement dénommé : « Le Marsoula » sis Chemin de Marsoula à **PUYDANIEL (31442)**.

Cette convention est conclue amialement.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DES OUVRAGES

- Le réseau d'assainissement collectif des Eaux Usées d'une longueur de 344 ml est constitué de :
- conduites de collecte en PVC diamètre 200 mm avec 10 regards de visite,
 - conduites de branchements en PVC de diamètre 160 mm avec 15 regards de branchement pour 15 lots.

A ce titre, les ouvrages sont des biens immeubles.

La détermination précise des ouvrages est donnée par l'inventaire détaillé dressé contradictoirement comportant l'état des lieux tel qu'issu des contrôles et tests de conformité (**annexe 1**).

Les plans de récolement des ouvrages sont joints en (**annexe 2**).

ARTICLE 3 – SITUATION CADASTRALE DES OUVRAGES

L'ensemble du réseau transféré est situé sur les parties communes du lotissement (chaussées, trottoirs, espaces verts) faisant l'objet d'une rétrocession à la commune de Puydaniel.

Elle est constituée des parcelles désignées ci-dessous :

Sectionn°	Affectation	Longueur (ml)	Superficie (m²)
B871, 876,880	Eaux usées	344 ml	9791 m2

ARTICLE 4 – VALORISATION FINANCIERE DU TRANSFERT DES OUVRAGES

Le transfert est réalisé à titre gratuit cependant le Demandeur fournit (**annexe 3**) un état récapitulatif des montants de travaux réalisés afin que Réseau31 puisse intégrer comptablement ces immobilisations.

ARTICLE 5 – CONFORMITE DES OUVRAGES

Les rapports et les tests ayant établi la conformité des ouvrages avec la réglementation en vigueur, dont les prescriptions techniques édictées par Réseau31, sont joints en **(annexe 4)**.

ARTICLE 6 – FRAIS LIES AU TRANSFERT

L'ensemble des frais inhérent à la demande de transfert des ouvrages est intégralement à la charge du Demandeur dont éventuellement (liste non exhaustive) :

- la production de documentations statutaires (K-bis, etc.),
- la production de documentations foncières (état hypothécaire, extrait cadastral, etc.),
- la production des contrôles et tests de conformité y compris en régie,
- les documents d'arpentage et les plans de parcelle à céder établis par géomètre,
- l'acte notarié de transfert, la servitude d'occupation, si besoin, et leurs publications.

Réseau31 facturera au Demandeur les frais qu'il aurait éventuellement couverts.

ARTICLE 7 – DECLARATIONS DU DEMANDEUR

Le demandeur déclare en pleine connaissance :

- que les ouvrages transférés sont purgés de tous vices,
- renoncer aux éventuels droits qui peuvent grever les ouvrages notamment au regard des règles de droit privé propre aux lotissements (statuts de l'association, cahier des charges du lotissement, etc.)

ARTICLE 8 – PERFECTION DU TRANSFERT DES OUVRAGES

La délibération du Bureau Syndical de Réseau31 n° _____ du _____, par laquelle l'offre du Demandeur est acceptée, détermine la formation d'une convention entre les parties et, en ce sens, est créatrice de droit.

Pour autant, le transfert de propriété des ouvrages n'interviendra qu'à la date de publication de l'acte notarié de transfert au service de publicité foncière afin qu'il soit pleinement opposable aux tiers.

Dans le cas d'ouvrages situés sous un foncier de nature privée, l'acte de transfert sera doublé d'une constitution de servitude à titre gratuit.

ARTICLE 9 – INSERTION DANS L'ACTE NOTARIE

La présente convention et ses annexes feront partie intégrante de l'acte notarié

Fait à TOULOUSE, le

Pour Réseau31

Pour le Demandeur

Sébastien VINCINI
Président

Cyril LIECHTY
Président de l'Association Syndicale Libre du
Lotissement « Le Marsoula » à PUYDANIEL.

Envoyé en préfecture le 08/11/2023

Reçu en préfecture le 08/11/2023

Publié le



RAPPEL : LA CONFORMITE DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT
ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE

Eaux Usées

Les ouvrages à transférer seront conforme aux prescriptions de Réseau31 en vigueur au moment de la demande.

Il sera effectué un hydrocurage du réseau.

Le demandeur remettra à Réseau31 :

2/a – Le plan de récolement des eaux usées,

2/b – Le compte rendu d'inspection télévisée,

2/c – Le test d'étanchéité à la fumée et à l'eau.

	RAPPORT D'INSPECTION TELEVESEE	PAGE : 1/6 RAPPORT : DIAG-2023-PUYDANIEL EU
Chantier : PUYDANIEL RUE JEAN BOURGADE	Client : ASL LE MARSOULA	

DIAG-2023-PUYDANIEL EU

INSPECTION VIDEO

Chantier :
PUYDANIEL

Réseaux :
Eaux Usées

Début des travaux : 14/02/2023
Fin des travaux : 14/02/2023

Rédaction :

M.Jeanjean
Date : 14/02/2023
Visa :

Vérification :


M.Quemerais
Date : 14/02/2023
Visa :

Validation :


M.Quemerais
Date : 14/02/2023
Visa :

	Chantier : PUYDANIEL Adresse : RUE JEAN BOURGADE	Envoyé en préfecture le 08/11/2023 Reçu en préfecture le 08/11/2023 Publié le ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
--	---	--

Tronçons inspectés : 1 Branchements inspectés : 0 Regards : 2 Longueur totale : 13.50 ml / inspectée : 13.50 ml

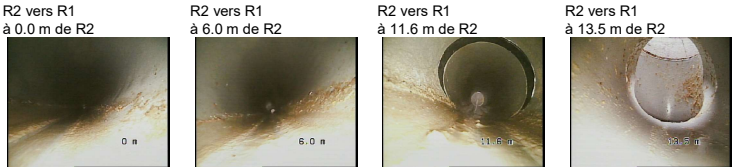


 Taup'débouchage		Chantier : PUYDANIEL Rue Jean Bourgade		PAGE : 3/6 RAPPORT : DIAG-2023-PUYDANIEL EU OPERATEUR : M.Jeanjean
Type : (ACK) Eaux usées (A)	Longueur du tronçon : 13.5 ml		Section : (ACB) 200 mm	Sens de l'écoulement : R2 vers R1
Date du chantier : (ABF) 14/02/2023	Longueur inspectée : 13.5 ml		Matériau : (ACD) PVC-U (AX)	Sens de l'inspection : (AAK) R2 vers R1 (B)

SYNTHESE DU TRONCON R2 vers R1				
Sens Insp	Distances	Photos	Observations	
	↓ R2 ↓ 0.0ml / R2	1	Noeud de départ : regard de visite (Ref : R2)	
	↓ 6.0ml / R2	2	Photographie	
	↓ 11.6ml / R2	3	Remarque générale Après réparation	
	↓ 13.5ml / R2 ↓ R1	4	Noeud d'arrivée : regard de visite (Ref : R1) Remarque : Arrivée en chute sur R1	
OBSERVATIONS GENERALES DU TRONCON				
Etat général de propreté : Bon Etat général du collecteur : Bon Etat général des joints : Bon				

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION			
Curage(ACM) : OUI (A)	Surface(AAL) : Jardins (G)	(ABE) : Inspection par télécaméra (B)	
Obturation(ADC) : NON (A)	Type(ACJ) : Gravitaire (A)		
RV : R2	Profondeur : 2.00	Echelons : Non	Dimension regard : 1000
	Cunette refermée : Non	Branchements : 0	Infiltration regard : Non
RV : R1	Profondeur : 3.20	Echelons : Non	Dimension regard : 1000
	Cunette refermée : Non	Branchements : 0	Infiltration regard : Non

Rapport réalisé avec RAP-VIII, logiciel conçu par ROV Développement

 Taup'débouchage		Chantier : PUYDANIEL Rue Jean Bourgade		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 Reçu en préfecture le 08/11/2023 Publié le ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
Type : (ACK) Eaux usées (A)	Longueur du tronçon : 13.5 ml		Section : (ACB) 200 mm	Sens de recoulement : R2 vers R1
Date du chantier : (ABF) 14/02/2023	Longueur inspectée : 13.5 ml		Matériau : (ACD) PVC-U (AX)	Sens de l'inspection : (AAK) R2 vers R1 (A)

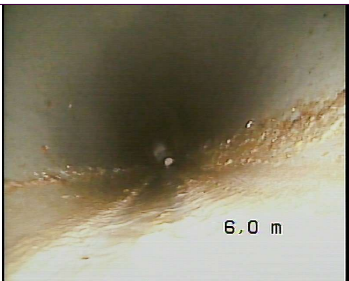PHOTO : 1		DISTANCE :0.0 m de R2					
OBSERVATIONS :							
Noeud de départ : regard de visite (Ref : R2)							
Code	Caractérisation	Quantification		Emplacement	Assemb	Continu	
BCD	A		R2				
PHOTO : 2		DISTANCE :6.0 m de R2					
OBSERVATIONS :							
Photographie							
Code	Caractérisation	Quantification		Emplacement	Assemb	Continu	
BDA							
PHOTO : 3		DISTANCE :11.6 m de R2					
OBSERVATIONS :							
Remarque générale Après réparation							
Code	Caractérisation	Quantification		Emplacement	Assemb	Continu	
BDB							
PHOTO : 4		DISTANCE :13.5 m de R2					
OBSERVATIONS :							
Noeud d'arrivée : regard de visite (Ref : R1) Remarque : Arrivée en chute sur R1							
Code	Caractérisation	Quantification		Emplacement	Assemb	Continu	
BCE	A		R1				

Rapport réalisé avec RAP-VIII, logiciel conçu par ROV Développement

Rapport réalisé avec RAP-VIII, logiciel conçu par ROV Développement



RAPPORT DE CONTROLE D'ETANCHEITE N°DIAG-2022-BOURGADE

Client :	ASL Le Marsoula Rue Jean Bourgade
Chantier :	PUYDANIEL Lot Le Marsoula

Date des travaux :	27/09/2022
Objectif des controles :	Rétrocession
Nature des effluents :	Eaux usées
Maître d'ouvrage :	
Maître d'oeuvre :	
Entreprise TP :	

Commentaire du projet :

Description	Nombre	Branchements	Linéaire	Anomalies
Canalisation	17	5/42.00m	343.00m	3
Regard	0	0/0.00m	-	0
Branchement sur Canalisations testé individuellement	0	0/0.00m	0.00m	0
Branchement sur regard testé individuellement	0	0/0.00m	0.00m	0
Joint	0	-	-	0
Autre	0	0/0.00m	0.00m	0



Test(s) réalisé(s) avec un appareil SewerDev fabriqué en France
Site Internet : www.sewerdev.com Email : sales@sewerdev.com

Etabli par M.Jeanjean
Le :

Imprimé le 28/09/2022



RAPPORT DE CONTROLE D'ETANCHEITE N°DIAG-2022-BOURGADE TABLEAU RECAPITULATIF N°1/1

Element testé	branchement raccordé	Linéaire	Diamètre	Date	Matériau	Protocole	Résultat
Canalisation - EU9 - B1	0	14.00m	160mm	27/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Positif
Canalisation - EU9 - B2A	1	16.00m	160mm	27/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Positif
Canalisation - EU9 - B3	0	8.00m	160mm	27/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Positif
Canalisation - EU9 - EU8	0	50.00m	200mm	27/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Positif
Canalisation - EU7 - B6	0	12.50m	160mm	27/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Positif
Canalisation - EU7 - B8	1	14.50m	160mm	27/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Positif
Canalisation - EU7 - B9	0	8.00m	160mm	27/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Positif
Canalisation - EU7 - EU6	1	39.50m	200mm	27/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Positif
Canalisation - EU5 - EU6	1	26.00m	200mm	28/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Positif
Canalisation - EU5 - EU8	0	22.50m	200mm	28/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Positif
Canalisation - EU5 - EU4	1	29.00m	200mm	28/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Positif
Canalisation - EU3 - EU4	0	47.00m	200mm	28/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Pressurisation imp
Canalisation - EU4 - B13	0	6.50m	160mm	28/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Positif
Canalisation - EU4 - B14	0	12.00m	160mm	28/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Positif
Canalisation - EU2 - EU3	0	17.00m	200mm	28/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Positif
Canalisation - EU2 - EU1	0	12.50m	200mm	28/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Pressurisation imp
Canalisation - EUEx - EU1	0	8.00m	200mm	28/09/2022	PVC	LD 200-185mBar	Pressurisation imp

Envoyé en préfecture le 08/11/2023

Reçu en préfecture le 08/11/2023

Publié le

ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE






Cliant :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Positif

Date :	27/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	14:33	Ville :	
Forme :	Circulaire	Operateur :	M.Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	160mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	14.00m	Etat du remblai :	
Testée :	13.00m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Ecoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	90/90s
Stabilisation :	300/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar
Pression finale :	199.9mBar

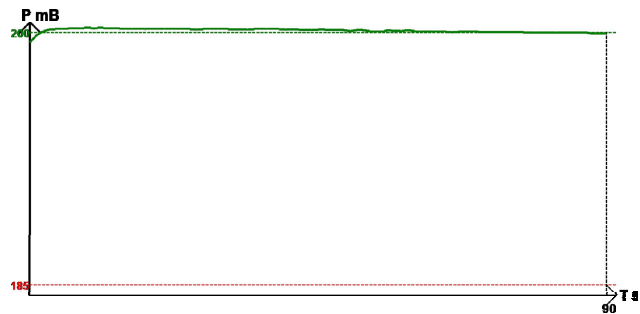

Commentaire :



Envoyé en préfecture le 08/11/2023
Reçu en préfecture le 08/11/2023
Publié le 


ID : 031-200023596-20231107-D20231107 04-DE

Cliant :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Positif

Date :	27/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	14:41	Ville :	
Forme :	Circulaire	Operateur :	M.Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	160mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	16.00m	Etat du remblai :	
Testée :	15.00m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Ecoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	90/90s
Stabilisation :	300/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar
Pression finale :	203.6mBar

Branchement	Diamètre	Longueur	Matériau
B2	160mm	4.50m	PVC

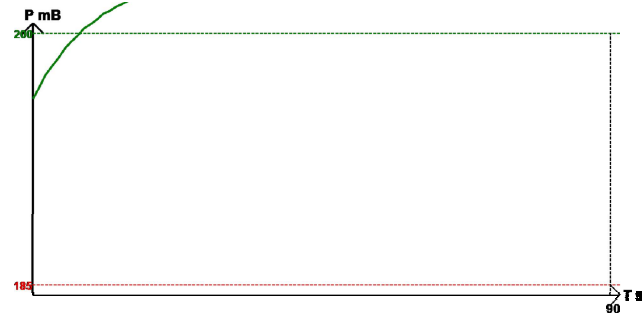

Commentaire :




RAPPORT DE CONTROLE D'ETANCHEITE N°DIAG-2022-BOURGADE
TEST N°3 : Canalisation - EU9 - B3

Client :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Positif

Date :	27/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	14:50	Ville :	
Forme :	Circulaire	Opérateur :	M.Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	160mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	8.00m	Etat du remblai :	
Testée :	7.00m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Ecoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	90/90s
Stabilisation :	300/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar
Pression finale :	199.7mBar

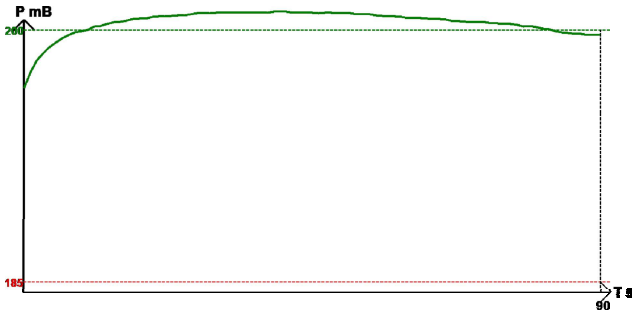

Commentaire :




RAPPORT DE CONTROLE D'ETANCHEITE N°DIAG-2022-BOURGADE
TEST N°4 : Canalisation - EU9 - EU8

Client :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Positif

Date :	27/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	15:18	Ville :	
Forme :	Circulaire	Opérateur :	M.Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	200mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	50.00m	Etat du remblai :	
Testée :	49.00m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Ecoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	90/90s
Stabilisation :	300/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar
Pression finale :	216.7mBar

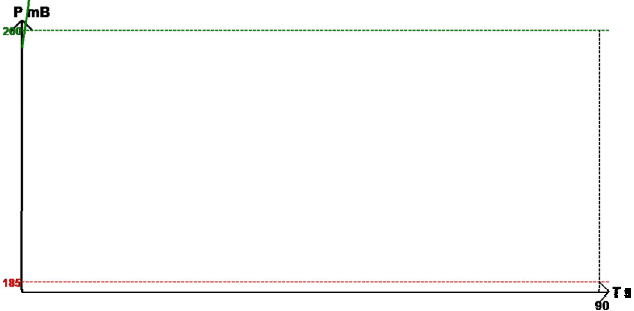

Commentaire :

Envoyé en préfecture le 08/11/2023
Reçu en préfecture le 08/11/2023
Publié le
ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE






RAPPORT DE CONTROLE D'ETANCHEITE N°DIAG-2022-BOURGADE
TEST N°5 : Canalisation - EU7 - B6

Client :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Positif

Date :	27/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	15:26	Ville :	
Forme :	Circulaire	Opérateur :	M.Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	160mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	12.50m	Etat du remblai :	
Testée :	11.50m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Écoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	90/90s
Stabilisation :	300/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar
Pression finale :	201.1mBar

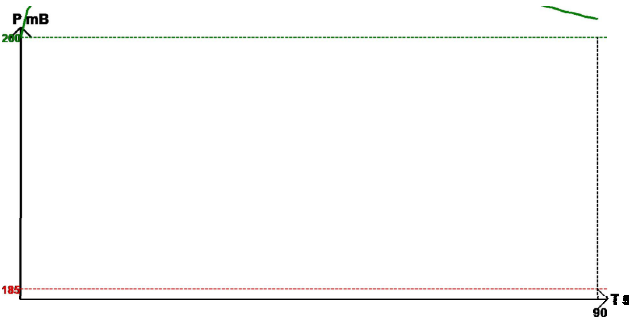

Commentaire :




RAPPORT DE CONTROLE D'ETANCHEITE N°DIAG-2022-BOURGADE
TEST N°6 : Canalisation - EU7 - B8

Client :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Positif

Date :	27/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	15:34	Ville :	
Forme :	Circulaire	Opérateur :	M.Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	160mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	14.50m	Etat du remblai :	
Testée :	13.50m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Écoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	90/90s
Stabilisation :	300/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar
Pression finale :	214.6mBar

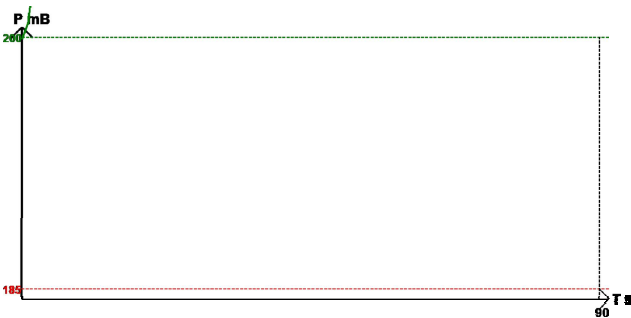

Commentaire :

Envoyé en préfecture le 08/11/2023
Reçu en préfecture le 08/11/2023
Publié le
ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE






RAPPORT DE CONTROLE D'ETANCHEITE N°DIAG-2022-BOURGADE TEST N°7 : Canalisation - EU7 - B9

Client :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Positif

Date :	27/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	15:42	Ville :	
Forme :	Circulaire	Opérateur :	M.Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	160mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	8.00m	Etat du remblai :	
Testée :	7.00m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Ecoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	90/90s
Stabilisation :	300/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar
Pression finale :	192.9mBar

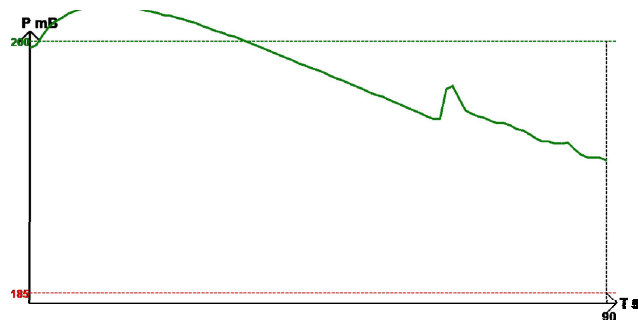

Commentaire :




RAPPORT DE CONTROLE D'ETANCHEITE N°DIAG-2022-BOURGADE TEST N°8 : Canalisation - EU7 - EU6

Client :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Positif

Date :	27/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	15:50	Ville :	
Forme :	Circulaire	Opérateur :	M.Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	200mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	39.50m	Etat du remblai :	
Testée :	38.50m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Ecoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	90/90s
Stabilisation :	300/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar
Pression finale :	216.1mBar

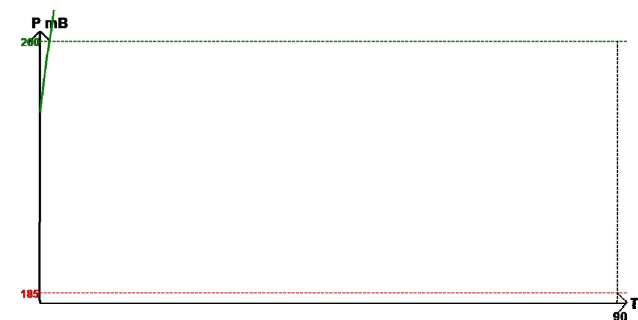

Commentaire :

Envoyé en préfecture le 08/11/2023
Reçu en préfecture le 08/11/2023
Publié le
ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE






Cliant :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Positif

Date :	28/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	08:23	Ville :	
Forme :	Circulaire	Operateur :	M.Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	200mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	26.00m	Etat du remblai :	
Testée :	25.00m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Ecoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	90/90s
Stabilisation :	300/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar
Pression finale :	222.7mBar

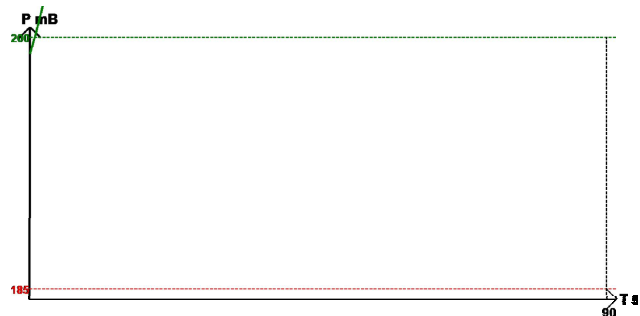

Commentaire :




Envoyé en préfecture le 08/11/2023
Reçu en préfecture le 08/11/2023
Publié le 

ID : 031-200023596-20231107-D20231107 04-DE

Cliant :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Positif

Date :	28/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	08:32	Ville :	
Forme :	Circulaire	Operateur :	M.Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	200mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	22.50m	Etat du remblai :	
Testée :	21.50m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Ecoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	90/90s
Stabilisation :	300/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar
Pression finale :	216.1mBar

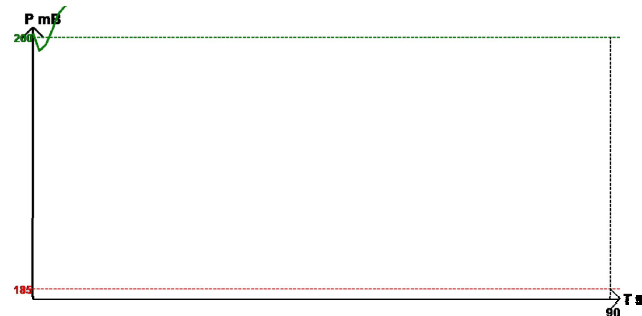

Commentaire :




RAPPORT DE CONTROLE D'ETANCHEITE N°DIAG-2022-BOURGADE
TEST N°11 : Canalisation - EU5 - EU4

Cliant :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Positif

Date :	28/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	08:40	Ville :	
Forme :	Circulaire	Operateur :	M.Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	200mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	29.00m	Etat du remblai :	
Testée :	28.00m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Ecoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	90/90s
Stabilisation :	300/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar
Pression finale :	209.2mBar

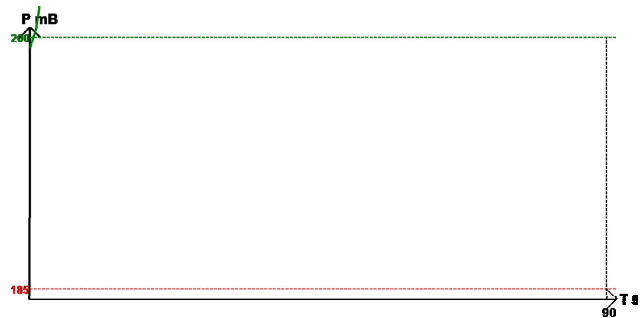

Commentaire :



RAPPORT DE CONTROLE D'ETANCHEITE N°DIAG-2022-BOURGADE
TEST N°12 : Canalisation - EU3 - EU4

Client :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Pressurisation impossible

Date :	28/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	08:48	Ville :	
Forme :	Circulaire	Operateur :	M.Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	200mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	47.00m	Etat du remblai :	
Testée :	46.00m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Ecoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	0/90s
Stabilisation :	0/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar
Pression finale :	

Branchement	Diamètre	Longueur	Matériau

Commentaire : Test impossible à réaliser car des regards sont enterrés.




RAPPORT DE CONTROLE D'ETANCHEITE N°DIAG-2022-BOURGADE
TEST N°13 : Canalisation - EU4 - B13

Client :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Positif

Date :	28/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	08:50	Ville :	
Forme :	Circulaire	Opérateur :	M.Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	160mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	6.50m	Etat du remblai :	
Testée :	5.50m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Ecoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	90/90s
Stabilisation :	300/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar
Pression finale :	249.7mBar

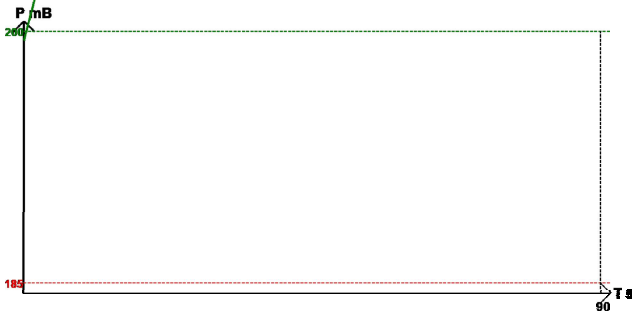

Commentaire :




RAPPORT DE CONTROLE D'ETANCHEITE N°DIAG-2022-BOURGADE
TEST N°14 : Canalisation - EU4 - B14

Client :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Positif

Date :	28/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	08:58	Ville :	
Forme :	Circulaire	Opérateur :	M.Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	160mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	12.00m	Etat du remblai :	
Testée :	11.00m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Ecoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	90/90s
Stabilisation :	300/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar
Pression finale :	219.9mBar

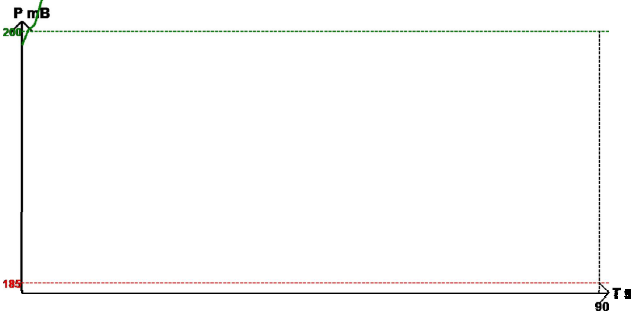

Commentaire :

Envoyé en préfecture le 08/11/2023
Reçu en préfecture le 08/11/2023
Publié le
ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE






RAPPORT DE CONTROLE D'ETANCHEITE N°DIAG-2022-BOURGADE

TEST N°15 : Canalisation - EU2 - EU3

Client :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Positif

Date :	28/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	09:06	Ville :	
Forme :	Circulaire	Operateur :	M. Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	200mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	17.00m	Etat du remblai :	
Testée :	16.00m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Ecoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	90/90s
Stabilisation :	300/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar
Pression finale :	208.6mBar

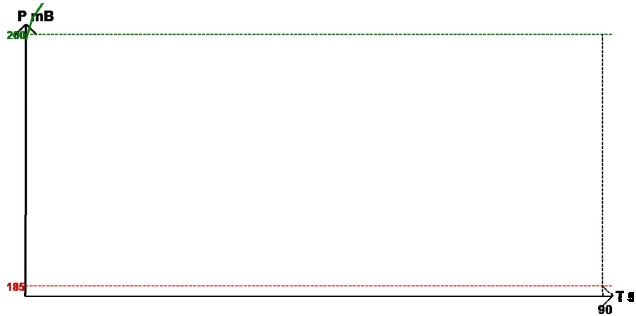

Commentaire :



Envoyé en préfecture le 08/11/2023
Reçu en préfecture le 08/11/2023
Publié le 
ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE

RAPPORT DE CONTROLE D'ETANCHEITE N°DIAG-2022-BOURGADE

TEST N°16 : Canalisation - EU2 - EU1

Client :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Pressurisation impossible

Date :	28/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	09:14	Ville :	
Forme :	Circulaire	Operateur :	M. Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	200mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	12.50m	Etat du remblai :	
Testée :	11.50m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Ecoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	0/90s
Stabilisation :	0/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar
Pression finale :	

Branchement	Diamètre	Longueur	Matériau

Commentaire :	Test impossible à réaliser car EU1 est enterré.
----------------------	---

Berger
Levfaul

ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE

Client :	ASL Le Marsoula	Matériel n° :	PC2-0017
Maître d'ouvrage :		Etalonné le :	20/07/2020
Maître d'oeuvre :			
Entreprise TP :		Résultat :	Pressurisation impossible

Date :	28/09/2022	Lieu :	Rue Jean Bourgade
Time :	09:14	Ville :	
Forme :	Circulaire	Operateur :	M. Courbin
		Météorologie :	
		Situation :	
Diamètre :	200mm	Etat voirie :	
Longueur / profondeur :	8.00m	Etat du remblai :	
Testée :	7.00m	Usage du tronçon :	
Matériau :	PVC	Type :	
		Ecoulement :	
		Sous nappe :	

Protocol :	LD 200-185mBar NFEN1610
Durée calculée :	0/90s
Stabilisation :	0/300s
Pression de stabilisation :	220.0mBar
Pression de test :	200.0mBar
Chute tolérée :	15.0mBar

Pression finale :

Branchement	Diamètre	Longueur	Matériau

Commentaire : Test impossible à réaliser car EU1 est enterré.



Taup'débouchage

RAPPORT D'INSPECTION TELEVEISEE N° DIAG-2022-BOURGADE EU

Commune :	PUYDANIEL
Adresse :	Rue Jean Bourgade
Quartier ou complément :	Lot "Le Marsoula"
Date de début d'inspection :	26 septembre 2022
Date de fin d'inspection :	27 septembre 2022

Client :	ASL Le Marsoula
----------	-----------------

Numéro de dossier :	DIAG-2022-BOURGADE EU
Objectif de l'inspection :	Transfert de propriété
Nom du réseau :	
Type de réseau :	Eaux usées

Nombre d'inspections :	24	Long. inspectée :	394.10 m	Long. mesurée :	403.50 m
dont collecteurs :	17	Long. inspectée :	333.60 m	Long. mesurée :	343.00 m
branchements :	7	Long. inspectée :	60.50 m	Long. mesurée :	60.50 m
regards/noeuds :	0				

Observations particulières :

Etabli par : M.Courbin Le : 26/09/2022

Vérifié par : M.Quemerais Le : 26/09/2022
--

Approuvé par : M.Quemerais Le : 26/09/2022

Les résultats de l'inspection se rapportent exclusivement au travail commandé ou à/aux objet(s) ou lot(s) inspecté(s).
Le rapport d'inspection ne doit pas être reproduit excepté dans sa totalité, sans l'accord de l'organisme d'inspection et du client.

-Nom de la Société-
-Adresse de la société-
-Téléphone et fax de la société-

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade ASL Le Marsoula	Envoyé en préfecture le 08/11/2023 Reçu en préfecture le 08/11/2023 Publié le Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
--	--	--


-Nom de la Société-
-Adresse de la société-




EU7 vers EU6
Photo 36 / Page 34




EU7 vers EU6
Photo 37 / Page 34



B10 vers Collecteur
Photo 38 / Page 36




B10 vers Collecteur
Photo 39 / Page 36



B10 vers Collecteur
Photo 40 / Page 36




EU6 vers EU5
Photo 41 / Page 39

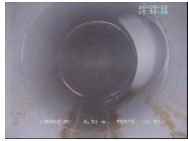


EU6 vers EU5
Photo 42 / Page 39




EU6 vers EU5
Photo 43 / Page 39



B11 vers Collecteur
Photo 44 / Page 41



B11 vers Collecteur
Photo 45 / Page 41



B11 vers Collecteur
Photo 46 / Page 41



EU5 vers EU8
Photo 47 / Page 44



EU5 vers EU8
Photo 48 / Page 44



EU5 vers EU8
Photo 49 / Page 44



EU5 vers EU4
Photo 50 / Page 47



EU5 vers EU4
Photo 51 / Page 47



EU5 vers EU4
Photo 52 / Page 47




EU5 vers EU4
Photo 53 / Page 48




EU5 vers EU4
Photo 54 / Page 48



B12 vers Collecteur
Photo 55 / Page 50

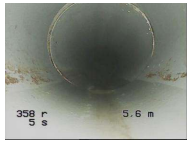

B12 vers Collecteur
Photo 56 / Page 50

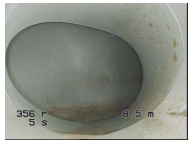

B12 vers Collecteur
Photo 57 / Page 50



EU4 vers EU3
Photo 58 / Page 53



EU4 vers EU3
Photo 59 / Page 53



EU4 vers EU3
Photo 60 / Page 53



EU4 vers EU3
Photo 61 / Page 53



EU3 vers EU2
Photo 62 / Page 54



EU3 vers EU2
Photo 63 / Page 57



EU3 vers EU2
Photo 64 / Page 57



EU3 vers EU2
Photo 65 / Page 57



EU2 vers EU1
Photo 66 / Page 60



EU2 vers EU1
Photo 67 / Page 60



EU2 vers EU1
Photo 68 / Page 60



EU2 vers EU1
Photo 69 / Page 60




EUEX vers EU1
Photo 70 / Page 63




EUEX vers EU1
Photo 71 / Page 63



B9 vers EU7
Photo 72 / Page 66




B9 vers EU7
Photo 73 / Page 66



B9 vers EU7
Photo 74 / Page 66




B13 vers EU4
Photo 75 / Page 69

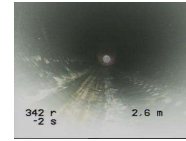


B13 vers EU4
Photo 76 / Page 69



B13 vers EU4
Photo 77 / Page 69

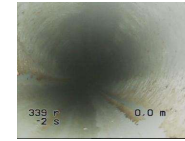

EU4 vers B14
Photo 78 / Page 72

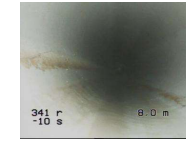

EU4 vers B14
Photo 79 / Page 72



EU4 vers B14
Photo 80 / Page 72



PUYDANIEL

Rue Jean Bourgade

Client : ASL Le Marsoula

Dossier : **DIAG-2022-BOURGADE EU**

Tronçon : **Tronçon n° 10**

Opérateur : **M.Courbin**



PUYDANIEL

Rue Jean Bourgade

Client : ASL Le Marsoula

Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - **BOURGADE EU**

Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 10

Publié le Opérateur : **M.Courbin**

Usage du réseau : **Eaux usées**

Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**

Sens de l'écoulement : **B1 vers EU9**

Matériau : **PVC-U**

Longueur tuyau : **3.00 m**

Sens de l'inspection : **B1 vers EU9**

ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE

26 septembre 2022

Longueur inspectée : **14.00 m**

Longueur mesurée : **14.00 m**

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Transfert de propriété		Référence du tronçon : Tronçon n° 10	
Commune : PUYDANIEL		Référence du noeud de départ : B1	
Adresse : Rue Jean Bourgade		Profondeur de la canalisation au noeud de départ :	
Emplacement : Sous une route		Référence du noeud d'arrivée : EU9	
Propriété foncière : Bien public		Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :	
Autorité responsable :		Sens d'écoulement : B1 vers EU9	
Client : ASL Le Marsoula		Sens d'inspection : Vers l'aval	
Maître d'oeuvre :		Type de collecteur : Gravitaire	
Entreprise de pose :		Usage du collecteur : Eaux usées	
Date de l'inspection : 26/09/2022		Etat, statut : ancien, en service	
		Longueur mesurée en surface : 14.00 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011		Forme de la canalisation : Circulaire	
Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ		Diamètre ou hauteur : 160	
Réf. support vidéo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Largeur :	
Réf. support photo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Matériau constitutif : PVC-U	
		Longueur unitaire : 3.00	
		Matériau de revêtement : Aucun	
		Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui		Régulation du débit : Aucune	
Précipitations : Pas de précipitations		Ouvrage sous nappe : Non	
Température extérieure : > 0		Etat apparent du remblai : Terminé	
Méthode d'inspection : Télévisuelle		Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : B1		Référence du noeud : EU9	
Dimensions du regard : Ø315		Dimensions du regard : Ø1000	
Nombre de branchements : 0		Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : 1.79 m	
Dispositif de descente : Aucun		Nombre de branchements : 0	
Cunette réalisée : Oui		Dispositif de descente : Aucun	
Traces d'infiltration : Non		Cunette réalisée : Oui	
		Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné	
Modèle de l'enrouleur : Non renseigné		- Numéro de série : Non renseigné	
- Numéro de série : Non renseigné		Modèle de la caméra : Non renseigné	
		- Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

B1

Distance

Photo

Observations

Page

0.00m / B1

1

Regard de visite de départ - Référence du noeud B1

7

11.00m / B1

2

Photographie générale - Photo.

7

13.30m / B1

3

Niveau d'eaux troubles et colorées - Niveau 10%

7

14.00m / B1

4

Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU9

7

EU9

SYNTHESE DU TRONÇON B1 VERS EU9

Observations générales :

-Nom de la Société-
-Adresse de la société-

Page : 5/78


-Nom de la Société-
-Adresse de la société-

Page : 6/78

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 10 Opérateur : M.Courbin	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Sens de l'écoulement B1 vers EU9	Date d'inspection : 26 septembre 2022	
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B1 vers EU9	Longueur inspectée : 14.00 m Longueur mesurée : 14.00 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 1		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud B1				
DISTANCE : 11.00 m		PHOTO : 2		
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.				
DISTANCE : 13.30 m		PHOTO : 3		
OBSERVATIONS : Niveau d'eaux troubles et colorées - Niveau 10%				
DISTANCE : 14.00 m		PHOTO : 4		
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU9				

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 11 Publié le Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté
Objectif : Transfert de propriété		Référence du tronçon : Tronçon n° 11 Référence du noeud de départ : B2A Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EU9 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : B2A vers EU9 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 16.00 m
Commune : PUYDANIEL Adresse : Rue Jean Bourgade Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : ASL Le Marsoula Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 26/09/2022		
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : DIAG-2022-BOURGADE EU Réf. support photo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 160 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement : -
Conditions d'intervention		
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : B2A Dimensions du regard : Ø315 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : 1.65 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EU9 Dimensions du regard : Ø1000 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : 1.79 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non
Identification du matériel d'inspection :		
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné
Observations particulières		
Remarques générales :		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 11 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Sens de l'écoulement B2A vers EU9	Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B2A vers EU9	Longueur inspectée : 16.00 m Longueur mesurée : 16.00 m

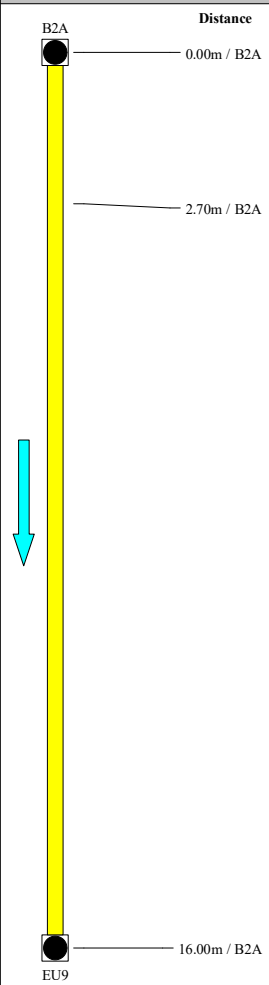SYNTHESE DU TRONÇON B2A VERS EU9				
	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00m / B2A	5	Regard de visite de départ - Référence du noeud B2	10
	2.70m / B2A	6	Raccordement par culotte - Ouvert à 3h	10
	16.00m / B2A	7	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU9	10
Observations générales :				

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 11 Publié le  Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Sens de l'écoulement B2A vers EU9	26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B2A vers EU9	Longueur inspectée : 16.00 m Longueur mesurée : 16.00 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 5	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud B2		
DISTANCE : 2.70 m	PHOTO : 6	
OBSERVATIONS : Raccordement par culotte - Ouvert à 3h		
DISTANCE : 16.00 m	PHOTO : 7	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU9		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Branchement : B2 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B2 vers Collecteur Longueur inspectée : 4.50 m Longueur mesurée : 4.5 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT B2 VERS Collecteur				
B2	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00 m/B2	8	Regard de visite de départ - Référence du noeud B2	12
	2.50 m/B2	9	Photographie générale - Photo.	12
	4.50 m/B2	10	Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.	12
Observations générales :				

SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement : B2A - EU9		
Position : à 2.70 m et à 3h en partant de B2A		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Envoyé en préfecture le 08/11/2023 Reçu en préfecture le 08/11/2023 Publié le ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Opérateur : M.Courbin 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B2 vers Collecteur Longueur inspectée : 4.50 m Longueur mesurée : 4.5 m
DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 8	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud B2		
DISTANCE : 2.50 m	PHOTO : 9	
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.		
DISTANCE : 4.50 m	PHOTO : 10	
OBSERVATIONS : Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 12 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Sens de l'écoulement B3 vers EU9	Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B3 vers EU9	Longueur inspectée : 8.00 m Longueur mesurée : 8.00 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 11	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud B3		

DISTANCE : 5.20 m	PHOTO : 12	
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.		

DISTANCE : 8.00 m	PHOTO : 13	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU9		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 1 Publié le Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
--	---	---

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Transfert de propriété Commune : PUYDANIEL Adresse : Rue Jean Bourgade Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : ASL Le Marsoula Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 26/09/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 1 Référence du noeud de départ : EU9 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EU8 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EU9 vers EU8 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 50.00 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : DIAG-2022-BOURGADE EU Réf. support photo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : 3,00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EU9 Dimensions du regard : Ø1000 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 1.79 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EU8 Dimensions du regard : Ø1000 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 2.19 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 1 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU9 vers EU8	Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU9 vers EU8	Longueur inspectée : 50.00 m Longueur mesurée : 50.00 m

SYNTHESE DU TRONÇON EU9 VERS EU8				
	Distance	Photo	Observations	Page
EU9	0.00m / EU9	14	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU9	18
	18.79m / EU9	15	Photographie générale - Photo.	18
	40.00m / EU9	16	Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	18
	46.30m / EU9	17	Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	18
EU8	50.00m / EU9	18	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU8	19
Observations générales :				

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 1 Publié le Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE 	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU9 vers EU8	26 septembre 2022	
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU9 vers EU8	Longueur inspectée : 50.00 m Longueur mesurée : 50.00 m	

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 14	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU9		

DISTANCE : 18.79 m	PHOTO : 15	
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.		

DISTANCE : 40.00 m	PHOTO : 16	
OBSERVATIONS : Raccordement par culotte - Ouvert à 9h		

DISTANCE : 46.30 m	PHOTO : 17	
OBSERVATIONS : Raccordement par culotte - Ouvert à 9h		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 1 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU9 vers EU8	Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU9 vers EU8	Longueur inspectée : 50.00 m Longueur mesurée : 50.00 m

DISTANCE : **50.00 m**

PHOTO : 18

OBSERVATIONS :

Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU8




	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 Reçu en préfecture le 08/11/2023 Publié le Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B4 vers Collecteur	Longueur inspectée : 10.00 m Longueur mesurée : 10 m


SYNTHESE DU BRANCHEMENT B4 VERS Collecteur			
Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/B4	19	Regard de visite de départ - Référence du noeud B4	21
4.40 m/B4	20	Photographie générale - Photo.	21
10.00 m/B4	21	Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.	21
Observations générales :			

SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement : EU9 - EU8		
Position : à 40.00 m et à 9h en partant de EU9		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Branchement : B4 Opérateur : M.Courbin	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B4 vers Collecteur	Longueur inspectée : 10.00 m Longueur mesurée : 10 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 19		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud B4			

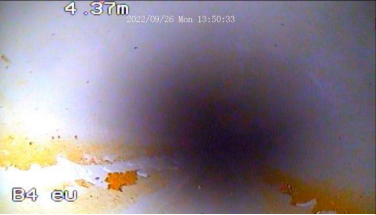DISTANCE : 4.40 m	PHOTO : 20		
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.			

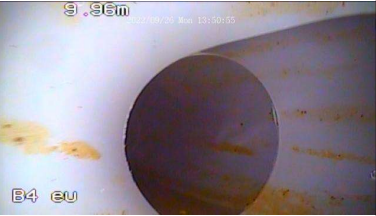DISTANCE : 10.00 m	PHOTO : 21		
OBSERVATIONS : Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.			

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 Publié le Opérateur : M.Courbin  ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B5 vers Collecteur	Longueur inspectée : 8.50 m Longueur mesurée : 8.5 m


SYNTHESE DU BRANCHEMENT B5 VERS Collecteur				
Distance	Photo	Observations	Page	
 0.00 m/B5	22	Regard de visite de départ - Référence du noeud B5	23	
4.50 m/B5	23	Photographie générale - Photo.	23	
8.50 m/B5 Collecteur	24	Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.	23	
Observations générales :				

SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement : EU9 - EU8		
Position : à 46.30 m et à 9h en partant de EU9		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Branchement : B5 Opérateur : M.Courbin	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 septembre 2022	
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B5 vers Collecteur	Longueur inspectée : 8.50 m Longueur mesurée : 8,5 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 22		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud B5				
DISTANCE : 4.50 m		PHOTO : 23		
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.				
DISTANCE : 8.50 m		PHOTO : 24		
OBSERVATIONS : Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.				

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 13 Publié le Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté
Objectif : Transfert de propriété		Référence du tronçon : Tronçon n° 13 Référence du noeud de départ : B6 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EU7 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : B6 vers EU7 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 12.50 m
Commune : PUYDANIEL Adresse : Rue Jean Bourgade Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : ASL Le Marsoula Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 26/09/2022		
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : DIAG-2022-BOURGADE EU Réf. support photo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 160 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement : -
Conditions d'intervention		
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : B6 Dimensions du regard : Ø315 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EU7 Dimensions du regard : Ø1000 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : 1.59 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non
Identification du matériel d'inspection :		
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné
Observations particulières		
Remarques générales :		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula			Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 13 Opérateur : M.Courbin	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Sens de l'écoulement B6 vers EU7		Date d'inspection : 26 septembre 2022	
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B6 vers EU7		Longueur inspectée : 12.50 m Longueur mesurée : 12.50 m	

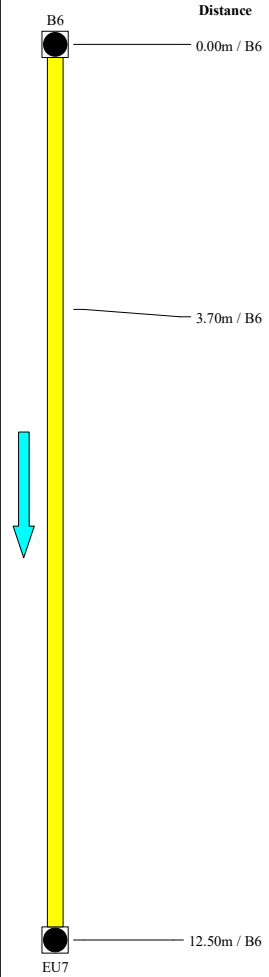SYNTHESE DU TRONÇON B6 VERS EU7				
	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00m / B6	25	Regard de visite de départ - Référence du noeud B6	26
	3.70m / B6	26	Photographie générale - Photo.	26
	12.50m / B6	27	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU7	26
Observations générales :				


 Taup'débouchage	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 13 Publié le Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Sens de l'écoulement : B6 vers EU7	26 septembre 2022	
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection : B6 vers EU7	Longueur inspectée : 12.50 m	Longueur mesurée : 12.50 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 25	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud B6		
DISTANCE : 3.70 m	PHOTO : 26	
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.		
DISTANCE : 12.50 m	PHOTO : 27	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU7		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 15 Opérateur : M.Courbin
---	---	--

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté
Objectif : Transfert de propriété		Référence du tronçon : Tronçon n° 15 Référence du noeud de départ : B8 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EU7 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : B8 vers EU7 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 14.50 m
Commune : PUYDANIEL Adresse : Rue Jean Bourgade Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : ASL Le Marsoula Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 26/09/2022		
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : DIAG-2022-BOURGADE EU Réf. support photo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 160 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-
Conditions d'intervention		
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : B8 Dimensions du regard : Ø315 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EU7 Dimensions du regard : Ø1000 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : 1.59 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non
Identification du matériel d'inspection :		
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné
Observations particulières		
Remarques générales :		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 15 Publié le Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE 	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Sens de l'écoulement : B8 vers EU7	26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection : B8 vers EU7	Longueur inspectée : 14.50 m Longueur mesurée : 14.50 m

SYNTHESE DU TRONÇON B8 VERS EU7				
B8	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00m / B8	28	Regard de visite de départ - Référence du noeud B8	29
	8.00m / B8	29	Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	29
	14.50m / B8	30	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU7	29
Observations générales :				

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 15 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Sens de l'écoulement B8 vers EU7	Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B8 vers EU7	Longueur inspectée : 14.50 m Longueur mesurée : 14.50 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 28	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud B8		

DISTANCE : 8.00 m	PHOTO : 29	
OBSERVATIONS : Raccordement par culotte - Ouvert à 9h		

DISTANCE : 14.50 m	PHOTO : 30	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU7		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 Reçu en préfecture le 08/11/2023 Publié le Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B7 vers Collecteur	Longueur inspectée : 11.50 m Longueur mesurée : 11.5 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT B7 VERS Collecteur				
	Distance	Photo	Observations	Page
B7	0.00 m/B7	31	Regard de visite de départ - Référence du noeud B7	31
	6.00 m/B7	32	Photographie générale - Photo.	31
Collecteur	11.50 m/B7	33	Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.	31
Observations générales :				


SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement : B8 - EU7		
Position : à 8.00 m et à 9h en partant de B8		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Branchement : B7 Opérateur : M.Courbin	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 27 septembre 2022	
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B7 vers Collecteur	Longueur inspectée : 11.50 m Longueur mesurée : 11.5 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 31		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud B7				
DISTANCE : 6.00 m		PHOTO : 32		
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.				
DISTANCE : 11.50 m		PHOTO : 33		
OBSERVATIONS : Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.				

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° ? Publié le Opérateur : M.Courbin  ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
--	---	--

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Transfert de propriété		Référence du tronçon : Tronçon n° 2 Référence du noeud de départ : EU7 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EU6 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EU7 vers EU6 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 39.50 m	
Commune : PUYDANIEL Adresse : Rue Jean Bourgade Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : ASL Le Marsoula Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 26/09/2022			
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : DIAG-2022-BOURGADE EU Réf. support photo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement : -	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EU7 Dimensions du regard : Ø1000 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : 1.59 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EU6 Dimensions du regard : Ø1000 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : 1.82 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			


	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 2 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU7 vers EU6	Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU7 vers EU6	Longueur inspectée : 39.50 m Longueur mesurée : 39.50 m

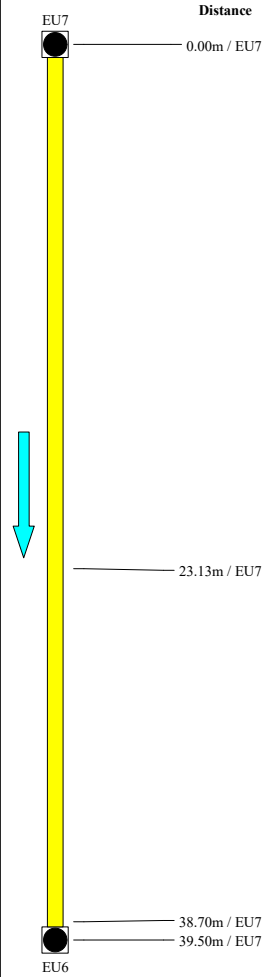SYNTHESE DU TRONÇON EU7 VERS EU6				
	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00m / EU7	34	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU7	34
	23.13m / EU7	35	Photographie générale - Photo.	34
	38.70m / EU7	36	Raccordement par culotte - Ouvert à 3h	34
	39.50m / EU7	37	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU6	34
Observations générales :				

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° ? Publié le Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU7 vers EU6	26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU7 vers EU6	Longueur inspectée : 39.50 m Longueur mesurée : 39.50 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 34	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU7		
DISTANCE : 23.13 m	PHOTO : 35	
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.		
DISTANCE : 38.70 m	PHOTO : 36	
OBSERVATIONS : Raccordement par culotte - Ouvert à 3h		
DISTANCE : 39.50 m	PHOTO : 37	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU6		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Branchement : B10 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B10 vers Collecteur	Longueur inspectée : 8.50 m Longueur mesurée : 8.5 m

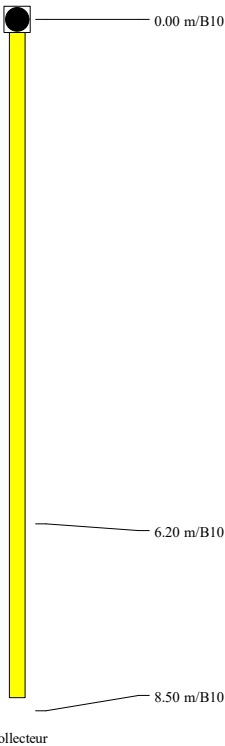SYNTHESE DU BRANCHEMENT B10 VERS Collecteur				
Distance	Photo	Observations	Page	
 0.00 m/B10	38	Regard de visite de départ - Référence du noeud B10	36	
6.20 m/B10	39	Photographie générale - Photo.	36	
8.50 m/B10 Collecteur	40	Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.	36	
Observations générales :				

SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement : EU7 - EU6		
Position : à 38.70 m et à 3h en partant de EU7		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 Reçu en préfecture le 08/11/2023 Publié le Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B10 vers Collecteur	Longueur inspectée : 8.50 m Longueur mesurée : 8.5 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 38		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud B10			
DISTANCE : 6.20 m	PHOTO : 39		
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.			
DISTANCE : 8.50 m	PHOTO : 40		
OBSERVATIONS : Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.			



Taup'débouchage

PUYDANIEL

Rue Jean Bourgade

Client : ASL Le Marsoula

Dossier : **DIAG-2022-BOURGADE EU**

Tronçon : **Tronçon n° 3**

Opérateur : **M.Courbin**



Taup'débouchage

PUYDANIEL

Rue Jean Bourgade

Client : ASL Le Marsoula

Envoyé en préfecture le **08/11/2023** - **BOURGADE EU**

Reçu en préfecture le **08/11/2023** n° **3**

Publié le **Opérateur : M.Courbin**

Usage du réseau : **Eaux usées**

Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**

Sens de l'écoulement : **EU6 vers EU5**

ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE

Matériau : **PVC-U**

Longueur tuyau : **3.00 m**

Sens de l'inspection : **EU6 vers EU5**

Longueur inspectée : **26.00 m**

Longueur mesurée : **26.00 m**

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Transfert de propriété		Référence du tronçon : Tronçon n° 3	
Commune : PUYDANIEL		Référence du noeud de départ : EU6	
Adresse : Rue Jean Bourgade		Profondeur de la canalisation au noeud de départ : 	
Emplacement : Sous une route		Référence du noeud d'arrivée : EU5	
Propriété foncière : Bien public		Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : 	
Autorité responsable : 		Sens d'écoulement : EU6 vers EU5	
Client : ASL Le Marsoula		Sens d'inspection : Vers l'aval	
Maître d'oeuvre : 		Type de collecteur : Gravitaire	
Entreprise de pose : 		Usage du collecteur : Eaux usées	
Date de l'inspection : 26/09/2022		Etat, statut : ancien, en service	
		Longueur mesurée en surface : 26.00 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011		Forme de la canalisation : Circulaire	
Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ		Diamètre ou hauteur : 200	
Réf. support vidéo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Largeur : 	
Réf. support photo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Matériau constitutif : PVC-U	
		Longueur unitaire : 3.00	
		Matériau de revêtement : Aucun	
		Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui		Régulation du débit : Aucune	
Précipitations : Pas de précipitations		Ouvrage sous nappe : Non	
Température extérieure : > 0		Etat apparent du remblai : Terminé	
Méthode d'inspection : Télévisuelle		Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EU6		Référence du noeud : EU5	
Dimensions du regard : Ø1000		Dimensions du regard : Ø1000	
Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : 1.82 m		Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : 2.65 m	
Nombre de branchements : 0		Nombre de branchements : 0	
Dispositif de descente : Aucun		Dispositif de descente : Aucun	
Cunette réalisée : Oui		Cunette réalisée : Oui	
Traces d'infiltration : Non		Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné	
Modèle de l'enrouleur : Non renseigné		- Numéro de série : Non renseigné	
- Numéro de série : Non renseigné		Modèle de la caméra : Non renseigné	
		- Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

EU6

Distance

Photo

Observations

Page

0.00m / EU6

41

Regard de visite de départ - Référence du noeud EU6

39

EU5

26.00m / EU6

43

Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU5

39

Observations générales :

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula			Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 3 Opérateur : M.Courbin	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU6 vers EU5	Date d'inspection : 26 septembre 2022		
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU6 vers EU5	Longueur inspectée : 26.00 m Longueur mesurée : 26.00 m		

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 41	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU6		

DISTANCE : 6.50 m	PHOTO : 42	
OBSERVATIONS : Raccordement par culotte - Ouvert à 3h		

DISTANCE : 26.00 m	PHOTO : 43	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU5		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 Reçu en préfecture le 08/11/2023 Publié le Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		26 septembre 2022	
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B11 vers Collecteur	Longueur inspectée : 9.00 m Longueur mesurée : 9 m	

SYNTHESE DU BRANCHEMENT B11 VERS Collecteur				
	Distance	Photo	Observations	Page
B11	0.00 m/B11	44	Regard de visite de départ - Référence du noeud B11	41
	5.90 m/B11	45	Photographie générale - Photo.	41
Collecteur	9.00 m/B11	46	Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.	41
Observations générales :				

SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement : EU6 - EU5		
Position : à 6.50 m et à 3h en partant de EU6		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Branchement : B11 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B11 vers Collecteur
		Longueur inspectée : 9.00 m Longueur mesurée : 9 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 44	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud B11		


DISTANCE : 5.90 m	PHOTO : 45	
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.		

DISTANCE : 9.00 m	PHOTO : 46	
OBSERVATIONS : Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 4 Publié le Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
--	---	---

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : Transfert de propriété Commune : PUYDANIEL Adresse : Rue Jean Bourgade Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : ASL Le Marsoula Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 26/09/2022	Référence du tronçon : Tronçon n° 4 Référence du noeud de départ : EU5 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EU8 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EU8 vers EU5 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 22.50 m
Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : DIAG-2022-BOURGADE EU Réf. support photo : DIAG-2022-BOURGADE EU	Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement : -
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle	Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante
Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : EU5 Dimensions du regard : Ø1000 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : 2.65 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	Référence du noeud : EU8 Dimensions du regard : Ø1000 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : 2.19 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné
Observations particulières	
Remarques générales :	

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 4 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU8 vers EU5	Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU5 vers EU8	Longueur inspectée : 22.50 m Longueur mesurée : 22.50 m

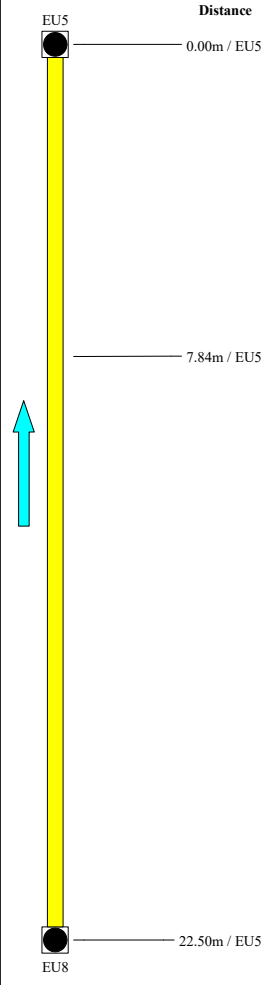SYNTHESE DU TRONÇON EU5 VERS EU8				
	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00m / EU5	47	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU5	44
	7.84m / EU5	48	Photographie générale - Photo.	44
	22.50m / EU5	49	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU8	44
Observations générales :				

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 4 Publié le Opérateur : M.Courbin 
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU8 vers EU5	ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU5 vers EU8	Longueur inspectée : 22.50 m Longueur mesurée : 22.50 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 47	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU5		
DISTANCE : 7.84 m	PHOTO : 48	
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.		
DISTANCE : 22.50 m	PHOTO : 49	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU8		



PUYDANIEL

Rue Jean Bourgade

Client : ASL Le Marsoula

Dossier : **DIAG-2022-BOURGADE EU**

Tronçon : **Tronçon n° 5**

Opérateur : **M.Courbin**



PUYDANIEL

Rue Jean Bourgade

Client : ASL Le Marsoula

Envoyé en préfecture le 08/11/2023

Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 5

Publié le

Opérateur : **M.Courbin**



Usage du réseau : **Eaux usées**

Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**

Sens de l'écoulement : **EU5 vers EU4**

ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE

Matériau : **PVC-U**

Longueur tuyau : **3.00 m**

Sens de l'inspection : **EU5 vers EU4**

Longueur inspectée : **29.00 m**
Longueur mesurée : **29.00 m**

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Transfert de propriété		Référence du tronçon : Tronçon n° 5	
Commune : PUYDANIEL		Référence du noeud de départ : EU5	
Adresse : Rue Jean Bourgade		Profondeur de la canalisation au noeud de départ :	
Emplacement : Sous une route		Référence du noeud d'arrivée : EU4	
Propriété foncière : Bien public		Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :	
Autorité responsable :		Sens d'écoulement : EU5 vers EU4	
Client : ASL Le Marsoula		Sens d'inspection : Vers l'aval	
Maître d'oeuvre :		Type de collecteur : Gravitaire	
Entreprise de pose :		Usage du collecteur : Eaux usées	
Date de l'inspection : 26/09/2022		Etat, statut : ancien, en service	
		Longueur mesurée en surface : 29.00 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011		Forme de la canalisation : Circulaire	
Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ		Diamètre ou hauteur : 200	
Réf. support vidéo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Largeur :	
Réf. support photo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Matériau constitutif : PVC-U	
		Longueur unitaire : 3.00	
		Matériau de revêtement : Aucun	
		Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui		Régulation du débit : Aucune	
Précipitations : Pas de précipitations		Ouvrage sous nappe : Non	
Température extérieure : > 0		Etat apparent du remblai : Terminé	
Méthode d'inspection : Télévisuelle		Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EU5		Référence du noeud : EU4	
Dimensions du regard : Ø1000		Dimensions du regard : Ø1000	
Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 2.65 m		Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 2.39 m	
Nombre de branchements : 0		Nombre de branchements : 0	
Dispositif de descente : Aucun		Dispositif de descente : Aucun	
Cunette réalisée : Oui		Cunette réalisée : Oui	
Traces d'infiltration : Non		Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné	
Modèle de l'enrouleur : Non renseigné		- Numéro de série : Non renseigné	
- Numéro de série : Non renseigné		Modèle de la caméra : Non renseigné	
		- Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

EU5

Distance

Photo

Observations

Page

0.00m / EU5

50/51

Regard de visite de départ - Référence du noeud EU5

47

5.60m / EU5

52

Raccordement par culotte - Ouvert à 3h

47

29.00m / EU5

53/54

Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU4

48

EU4

Observations générales :

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 5 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU5 vers EU4	Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU5 vers EU4	Longueur inspectée : 29.00 m Longueur mesurée : 29.00 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 50/51	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU5		

DISTANCE : 5.60 m	PHOTO : 52	
OBSERVATIONS : Raccordement par culotte - Ouvert à 3h		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 -BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 5 Publié le Opérateur : M.Courbin 
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU5 vers EU4	ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU5 vers EU4	Longueur inspectée : 29.00 m Longueur mesurée : 29.00 m



DISTANCE : 29.00 m	PHOTO : 53/54	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU4		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Branchement : B12 Opérateur : M.Courbin
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B12 vers Collecteur	Longueur inspectée : 8.50 m Longueur mesurée : 8.50 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT B12 VERS Collecteur				
B12	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00 m/B12	55	Regard de visite de départ - Référence du noeud B12	50
	5.60 m/B12	56	Photographie générale - Photo.	50
Collecteur	8.50 m/B12	57	Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.	50
Observations générales :				

SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement : EU5 - EU4		
Position : à 5.60 m et à 3h en partant de EU5		


	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 Reçu en préfecture le 08/11/2023 Publié le Opérateur : M.Courbin
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B12 vers Collecteur	Longueur inspectée : 8.50 m Longueur mesurée : 8.50 m

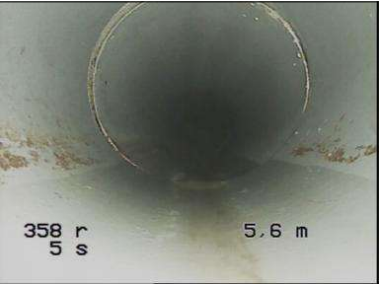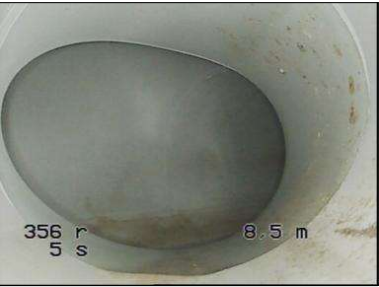DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 55	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud B12		
DISTANCE : 5.60 m	PHOTO : 56	
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.		
DISTANCE : 8.50 m	PHOTO : 57	
OBSERVATIONS : Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 6 Opérateur : M.Courbin
---	---	---

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté
Objectif : Transfert de propriété		Référence du tronçon : Tronçon n° 6 Référence du noeud de départ : EU4 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EU3 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EU4 vers EU3 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 47.00 m
Commune : PUYDANIEL Adresse : Rue Jean Bourgade Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : ASL Le Marsoula Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 26/09/2022		
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : DIAG-2022-BOURGADE EU Réf. support photo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-
Conditions d'intervention		
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : EU4 Dimensions du regard : Ø1000 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : 2.39 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EU3 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non
Identification du matériel d'inspection :		
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné
Observations particulières		
Remarques générales :		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 6 Publié le Opérateur : M.Courbin 
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement : EU4 vers EU3
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection : EU4 vers EU3
		ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE 26 septembre 2022 Longueur inspectée : 38.50 m Longueur mesurée : 47.00 m

SYNTHESE DU TRONÇON EU4 VERS EU3				
	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00m / EU4	58	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4	53
	20.00m / EU4	59	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RI - Regard enterré. Inspection abandonnée - Autre - Passage impossible arrivée en chute.	53
	18.50m / EU3	62	Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale non terminée suite à une inspection partielle précédente - Trop de pente la caméra ne monte pas.	54
	15.33m / EU3	61	Photographie générale - Regard intermédiaire enterré.	53
	0.00m / EU3	60	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU3 - Début inspection inverse.	53
Observations générales :				

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 6 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU4 vers EU3	Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU4 vers EU3	Longueur inspectée : 38.50 m Longueur mesurée : 47.00 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 58	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4		

DISTANCE : 20.00 m	PHOTO : 59	
OBSERVATIONS :		
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RI - Regard enterré. Inspection abandonnée - Autre - Passage impossible arrivée en chute.		

ABANDON INSPECTION

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 60	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU3 - Début inspection inverse.		

DISTANCE : 15.33 m	PHOTO : 61	
OBSERVATIONS : Photographie générale - Regard intermédiaire enterré.		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 6 Publié le Opérateur : M.Courbin 
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU4 vers EU3	ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU4 vers EU3	Longueur inspectée : 38.50 m Longueur mesurée : 47.00 m

DISTANCE : 18.50 m	PHOTO : 62	
OBSERVATIONS :		
Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale non terminée suite à une inspection partielle précédente - Trop de pente la caméra ne monte pas.		
ABANDON INSPECTION		



PUYDANIEL

Rue Jean Bourgade

Client : ASL Le Marsoula

Dossier : **DIAG-2022-BOURGADE EU**

Tronçon : **Tronçon n° 7**

Opérateur : **M.Courbin**



PUYDANIEL

Rue Jean Bourgade

Client : ASL Le Marsoula

Envoyé en préfecture le 08/11/2023

Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 7

Publié le

BOURGADE EU

Opérateur : **M.Courbin**



Usage du réseau : **Eaux usées**

Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**

Sens de l'écoulement : **EU3 vers EU2**

ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE

Matériau : **PVC-U**

Longueur tuyau : **3.00 m**

Sens de l'inspection : **EU3 vers EU2**

Longueur inspectée : **17.00 m**

Longueur mesurée : **17.00 m**

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Transfert de propriété		Référence du tronçon : Tronçon n° 7	
Commune : PUYDANIEL		Référence du noeud de départ : EU3	
Adresse : Rue Jean Bourgade		Profondeur de la canalisation au noeud de départ :	
Emplacement : Sous une route		Référence du noeud d'arrivée : EU2	
Propriété foncière : Bien public		Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :	
Autorité responsable :		Sens d'écoulement : EU3 vers EU2	
Client : ASL Le Marsoula		Sens d'inspection : Vers l'aval	
Maître d'oeuvre :		Type de collecteur : Gravitaire	
Entreprise de pose :		Usage du collecteur : Eaux usées	
Date de l'inspection : 26/09/2022		Etat, statut : ancien, en service	
		Longueur mesurée en surface : 17.00 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011		Forme de la canalisation : Circulaire	
Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ		Diamètre ou hauteur : 200	
Réf. support vidéo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Largeur :	
Réf. support photo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Matériau constitutif : PVC-U	
		Longueur unitaire : 3.00	
		Matériau de revêtement : Aucun	
		Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui		Régulation du débit : Aucune	
Précipitations : Pas de précipitations		Ouvrage sous nappe : Non	
Température extérieure : > 0		Etat apparent du remblai : Terminé	
Méthode d'inspection : Télévisuelle		Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EU3		Référence du noeud : EU2	
Dimensions du regard : Ø1000		Dimensions du regard : Ø1000	
Nombre de branchements : 0		Nombre de branchements : 0	
Dispositif de descente : Aucun		Dispositif de descente : Aucun	
Cunette réalisée : Oui		Cunette réalisée : Oui	
Traces d'infiltration : Non		Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné	
Modèle de l'enrouleur : Non renseigné		- Numéro de série : Non renseigné	
- Numéro de série : Non renseigné		Modèle de la caméra : Non renseigné	
		- Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

EU3

Distance

Photo

Observations

Page

0.00m / EU3

63

Regard de visite de départ - Référence du noeud EU3

57

EU2

Distance

Photo

Observations

Page

17.00m / EU3

65

Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU2

57

8.32m / EU3

64

Photographie générale - Photo.

57

Observations générales :

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 7 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU3 vers EU2	Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU3 vers EU2	Longueur inspectée : 17.00 m Longueur mesurée : 17.00 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 63	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU3		


DISTANCE : 8.32 m	PHOTO : 64	
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.		

DISTANCE : 17.00 m	PHOTO : 65	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU2		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 8 Publié le Opérateur : M.Courbin  ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
--	---	--

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Transfert de propriété Commune : PUYDANIEL Adresse : Rue Jean Bourgade Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : ASL Le Marsoula Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 26/09/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 8 Référence du noeud de départ : EU2 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EU1 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EU2 vers EU1 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 12.50 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : DIAG-2022-BOURGADE EU Réf. support photo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EU2 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EU1 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 8 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU2 vers EU1	Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU2 vers EU1	Longueur inspectée : 11.60 m Longueur mesurée : 12.50 m

SYNTHESE DU TRONÇON EU2 VERS EU1				
	Distance	Photo	Observations	Page
EU2	0.00m / EU2	66	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU2	60
	6.19m / EU2	67	Photographie générale - Photo.	60
	11.60m / EU2	68	Réduction verticale de la section de la canalisation Niveau d'eaux troubles et colorées - Niveau 100% Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	60
	0.00m / EU1	69	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU1 - Regard enterré. Inspection abandonnée - Autre - Arrivée en chute accompagnée, inspection impossible.	60
Observations générales :				

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 8 Publié le Opérateur : M.Courbin 
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU2 vers EU1	ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU2 vers EU1	Longueur inspectée : 11.60 m Longueur mesurée : 12.50 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 66	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU2		

DISTANCE : 6.19 m	PHOTO : 67	
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.		

DISTANCE : 11.60 m	PHOTO : 68	
OBSERVATIONS : Réduction verticale de la section de la canalisation Niveau d'eaux troubles et colorées - Niveau 100% Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.		
ABANDON INSPECTION		

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 69	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU1 - Regard enterré. Inspection abandonnée - Autre - Arrivée en chute accompagnée, inspection impossible.		
ABANDON INSPECTION		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 9 Opérateur : M.Courbin
---	--	--

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Transfert de propriété Commune : PUYDANIEL Adresse : Rue Jean Bourgade Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : ASL Le Marsoula Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 26/09/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 9 Référence du noeud de départ : EUEX Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EU1 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EU1 vers EUEX Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 8.00 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : DIAG-2022-BOURGADE EU Réf. support photo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement : -	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EUEX Dimensions du regard : Ø1000 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 2.92 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EU1 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

Taup'débouchage 	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 0 Publié le Opérateur : M. Courbissat	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement : EU1 vers EUX	ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE 26 septembre 2022	
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection : EUEX vers EU1	Longueur inspectée : 8.00 m Longueur mesurée : 8.00 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EUEX VERS EU1				
	Distance	Photo	Observations	Page
		70	Regard de visite de départ - Référence du noeud EUEX	63
		71	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU1 - Regard enterré.	63
Observations générales :				

 Taup'débouchage	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 9 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU1 vers EUX	Date d'inspection : 26 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EUX vers EU1	Longueur inspectée : 8.00 m Longueur mesurée : 8.00 m


DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 70	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EUX		

DISTANCE : 8.00 m	PHOTO : 71	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU1 - Regard enterré.		

 Taup'débouchage	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 17 Publié le Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
---	---	--

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Transfert de propriété		Référence du tronçon : Tronçon n° 17	
Commune : PUYDANIEL		Référence du noeud de départ : B9	
Adresse : Rue Jean Bourgade		Profondeur de la canalisation au noeud de départ :	
Emplacement : Sous une route		Référence du noeud d'arrivée : EU7	
Propriété foncière : Bien public		Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :	
Autorité responsable :		Sens d'écoulement : B9 vers EU7	
Client : ASL Le Marsoula		Sens d'inspection : Vers l'aval	
Maître d'oeuvre :		Type de collecteur : Gravitaire	
Entreprise de pose :		Usage du collecteur : Eaux usées	
Date de l'inspection : 27/09/2022		Etat, statut : ancien, en service	
		Longueur mesurée en surface : 8.00 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011		Forme de la canalisation : Circulaire	
Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ		Diamètre ou hauteur : 160	
Réf. support vidéo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Largeur :	
Réf. support photo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Matériau constitutif : PVC-U	
		Longueur unitaire : 3.00	
		Matériau de revêtement : Aucun	
		Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui		Régulation du débit : Aucune	
Précipitations : Pas de précipitations		Ouvrage sous nappe : Non	
Température extérieure : > 0		Etat apparent du remblai : Terminé	
Méthode d'inspection : Télévisuelle		Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : B9		Référence du noeud : EU7	
Dimensions du regard : Ø315		Dimensions du regard : Ø1000	
Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 1.68 m		Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 1.59 m	
Nombre de branchements : 0		Nombre de branchements : 0	
Dispositif de descente : Aucun		Dispositif de descente : Aucun	
Cunette réalisée : Oui		Cunette réalisée : Oui	
Traces d'infiltration : Non		Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné	
Modèle de l'enrouleur : Non renseigné		- Numéro de série : Non renseigné	
- Numéro de série : Non renseigné		Modèle de la caméra : Non renseigné	
		- Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 17 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Sens de l'écoulement B9 vers EU7	Date d'inspection : 27 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B9 vers EU7	Longueur inspectée : 8.00 m Longueur mesurée : 8.00 m

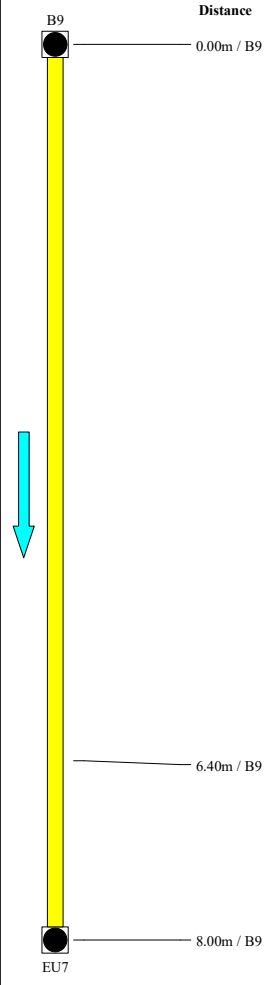SYNTHESE DU TRONÇON B9 VERS EU7				
	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00m / B9	72	Regard de visite de départ - Référence du noeud B9	66
	6.40m / B9	73	Niveau d'eaux troubles et colorées - Niveau 10%	66
	8.00m / B9	74	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU7	66
Observations générales :				


	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 17 Publié le  Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Sens de l'écoulement B9 vers EU7	27 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B9 vers EU7	Longueur inspectée : 8.00 m Longueur mesurée : 8.00 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 72	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud B9		
DISTANCE : 6.40 m	PHOTO : 73	
OBSERVATIONS : Niveau d'eaux troubles et colorées - Niveau 10%		
DISTANCE : 8.00 m	PHOTO : 74	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU7		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 18 Opérateur : M.Courbin
---	---	--


Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté
Objectif : Transfert de propriété		Référence du tronçon : Tronçon n° 18
Commune : PUYDANIEL		Référence du noeud de départ : B13
Adresse : Rue Jean Bourgade		Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Emplacement : Sous une route		Référence du noeud d'arrivée : EU4
Propriété foncière : Bien public		Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Autorité responsable :		Sens d'écoulement : B13 vers EU4
Client : ASL Le Marsoula		Sens d'inspection : Vers l'aval
Maître d'oeuvre :		Type de collecteur : Gravitaire
Entreprise de pose :		Usage du collecteur : Eaux usées
Date de l'inspection : 27/09/2022		Etat, statut : ancien, en service
		Longueur mesurée en surface : 6.50 m
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011		Forme de la canalisation : Circulaire
Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ		Diamètre ou hauteur : 160
Réf. support vidéo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Largeur :
Réf. support photo : DIAG-2022-BOURGADE EU		Matériau constitutif : PVC-U
		Longueur unitaire : 3.00
		Matériau de revêtement : Aucun
		Type de revêtement :-
Conditions d'intervention		
Nettoyage préalable : Oui		Régulation du débit : Aucune
Précipitations : Pas de précipitations		Ouvrage sous nappe : Non
Température extérieure : > 0		Etat apparent du remblai : Terminé
Méthode d'inspection : Télévisuelle		Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : B13		Référence du noeud : EU4
Dimensions du regard : Ø315		Dimensions du regard : Ø1000
Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 2.10 m		Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 2.39 m
Nombre de branchements : 0		Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun		Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Oui		Cunette réalisée : Oui
Traces d'infiltration : Non		Traces d'infiltration : Non
Identification du matériel d'inspection :		
Marque du matériel : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné
Modèle de l'enrouleur : Non renseigné		- Numéro de série : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné		Modèle de la caméra : Non renseigné
		- Numéro de série : Non renseigné
Observations particulières		
Remarques générales :		

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 18 Publié le Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Sens de l'écoulement : B13 vers EU4	27 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection : B13 vers EU4	Longueur inspectée : 6.50 m Longueur mesurée : 6.50 m

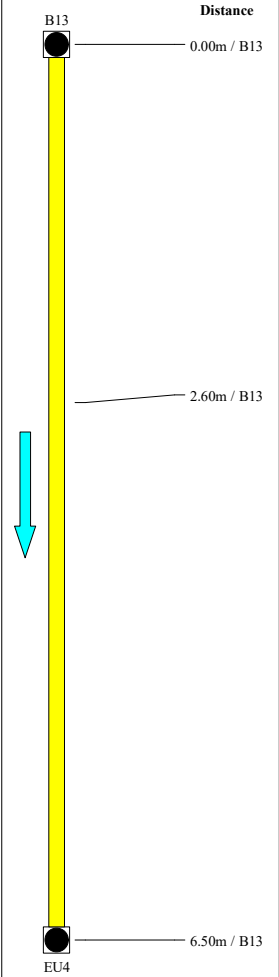SYNTHESE DU TRONÇON B13 VERS EU4				
	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00m / B13	75	Regard de visite de départ - Référence du noeud B13	69
	2.60m / B13	76	Photographie générale - Photo.	69
	6.50m / B13	77	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU4	69
Observations générales :				

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 18 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Sens de l'écoulement B13 vers EU4	Date d'inspection : 27 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B13 vers EU4	Longueur inspectée : 6.50 m Longueur mesurée : 6.50 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 75	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud B13		

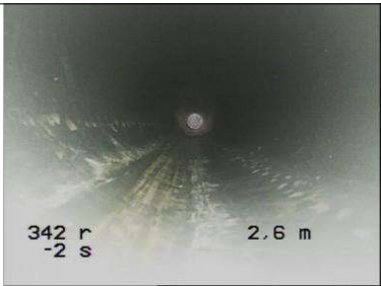
DISTANCE : 2.60 m	PHOTO : 76	
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.		

DISTANCE : 6.50 m	PHOTO : 77	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU4		


	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula	Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 19 Publié le Opérateur : M.Courbin  ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
--	---	---

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : Transfert de propriété Commune : PUYDANIEL Adresse : Rue Jean Bourgade Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : ASL Le Marsoula Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 27/09/2022	Référence du tronçon : Tronçon n° 19 Référence du noeud de départ : EU4 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : B14 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : B14 vers EU4 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 12.00 m
Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : DIAG-2022-BOURGADE EU Réf. support photo : DIAG-2022-BOURGADE EU	Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 160 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement : -
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle	Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante
Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : EU4 Dimensions du regard : Ø1000 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : 2.39 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	Référence du noeud : B14 Dimensions du regard : Ø315 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : 1.82 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné
Observations particulières	
Remarques générales :	

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU Tronçon : Tronçon n° 19 Opérateur : M.Courbin
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Sens de l'écoulement B14 vers EU4	Date d'inspection : 27 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU4 vers B14	Longueur inspectée : 12.00 m Longueur mesurée : 12.00 m

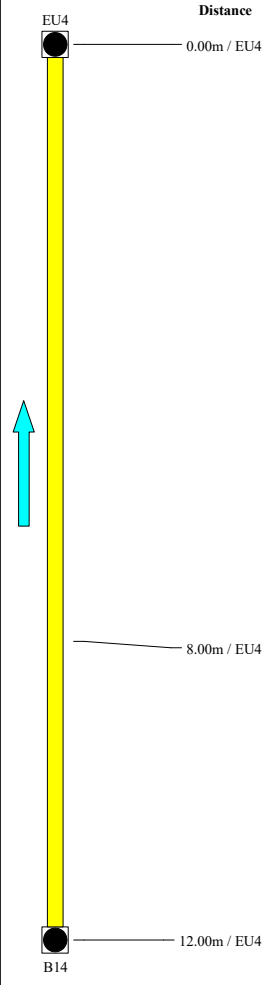SYNTHESE DU TRONÇON EU4 VERS B14				
	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00m / EU4	78	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4	72
	8.00m / EU4	79	Photographie générale - Photo.	72
	12.00m / EU4	80	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B14	72
Observations générales :				

	PUYDANIEL Rue Jean Bourgade Client : ASL Le Marsoula		Envoyé en préfecture le 08/11/2023 - BOURGADE EU Reçu en préfecture le 08/11/2023 n° 19 Publié le Opérateur : M.Courbin ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Sens de l'écoulement B14 vers EU4	27 septembre 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU4 vers B14	Longueur inspectée : 12.00 m Longueur mesurée : 12.00 m

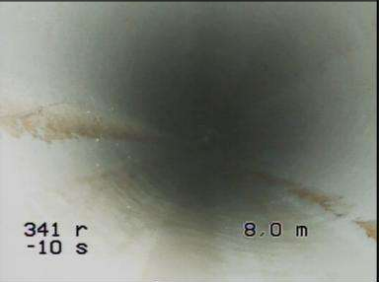DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 78	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4		
DISTANCE : 8.00 m	PHOTO : 79	
OBSERVATIONS : Photographie générale - Photo.		
DISTANCE : 12.00 m	PHOTO : 80	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B14		

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

PUYDANIEL
Rue Jean Bourgade**Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU****Date : 26/09/2022**

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
B1 vers EU9	160	14.00 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud B1	7
					11.00 Photographie générale - Photo.	7	
					13.30 Niveau d'eaux troubles et colorées - Niveau 10%	7	
					14.00 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU9	7	
B2A vers EU9	160	16.00 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud B2	10
					2.70 Raccordement par culotte - Ouvert à 3h	10	
					16.00 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU9	10	
B2 vers Collecteur	160	4.50 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud B2	12
					2.50 Photographie générale - Photo.	12	
					4.50 Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.	12	
B3 vers EU9	160	8.00 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud B3	15
					5.20 Photographie générale - Photo.	15	
					8.00 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU9	15	
EU9 vers EU8	200	50.00 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud EU9	18
					18.79 Photographie générale - Photo.	18	
					40.00 Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	18	
					46.30 Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	18	
					50.00 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU8	19	
B4 vers Collecteur	160	10.00 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud B4	21
					4.40 Photographie générale - Photo.	21	
					10.00 Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.	21	
B5 vers Collecteur	160	8.50 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud B5	23
					4.50 Photographie générale - Photo.	23	
					8.50 Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.	23	
B6 vers EU7	160	12.50 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud B6	26
					3.70 Photographie générale - Photo.	26	
					12.50 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU7	26	
B8 vers EU7	160	14.50 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud B8	29
					8.00 Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	29	
					14.50 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU7	29	
B7 vers Collecteur	160	11.50 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud B7	31
					6.00 Photographie générale - Photo.	31	
					11.50 Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.	31	
EU7 vers EU6	200	39.50 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud EU7	34
					23.13 Photographie générale - Photo.	34	
					38.70 Raccordement par culotte - Ouvert à 3h	34	
					39.50 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU6	34	
B10 vers Collecteur	160	8.50 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud B10	36
					6.20 Photographie générale - Photo.	36	
					8.50 Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.	36	
EU6 vers EU5	200	26.00 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud EU6	39
					6.50 Raccordement par culotte - Ouvert à 3h	39	
					26.00 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU5	39	
B11 vers Collecteur	160	9.00 m	Eaux usées	PVC-U			

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

PUYDANIEL
Rue Jean Bourgade**Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU**


Envoyé en préfecture le 08/11/2023

Reçu en préfecture le 08/11/2023

Publié le

Date : 26/09/2023

ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE



Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud B11	41	
					5.90 Photographie générale - Photo.	41	
					9.00 Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.	41	
EU5 vers EU8	200	22.50 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud EU5	44
					7.84 Photographie générale - Photo.	44	
					22.50 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU8	44	
EU5 vers EU4	200	29.00 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud EU5	47
					5.60 Raccordement par culotte - Ouvert à 3h	47	
					29.00 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU4	48	
B12 vers Collecteur	200	8.50 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud B12	50
					5.60 Photographie générale - Photo.	50	
					8.50 Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur.	50	
EU4 vers EU3	200	38.50 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4	53
					20.00 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RI - Regard enterré.	53	
					0.00 Inspection abandonnée - Autre - Passage impossible arrivée en chute.		
					Regard de visite de départ - Référence du noeud EU3 - Début inspection inverse.	53	
					15.33 Photographie générale - Regard intermédiaire enterré.	53	
					18.50 Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale non terminée suite à une inspection partielle précédente - Trop de pente la caméra ne monte pas.	54	
EU3 vers EU2	200	17.00 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud EU3	57
					8.32 Photographie générale - Photo.	57	
					17.00 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU2	57	
EU2 vers EU1	200	11.60 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud EU2	60
					6.19 Photographie générale - Photo.	60	
					11.60 Réduction verticale de la section de la canalisation	60	
					Niveau d'eaux troubles et colorées - Niveau 100%		
					Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.		
					0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud EU1 - Regard enterré.	60	
					Inspection abandonnée - Autre - Arrivée en chute accompagnée, inspection impossible.		
EUEX vers EU1	200	8.00 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud EUEX	63
					8.00 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU1 - Regard enterré.	63	
B9 vers EU7	160	8.00 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud B9	66
					6.40 Niveau d'eaux troubles et colorées - Niveau 10%	66	
					8.00 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU7	66	
B13 vers EU4	160	6.50 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud B13	69
					2.60 Photographie générale - Photo.	69	
					6.50 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU4	69	
EU4 vers B14	160	12.00 m	Eaux usées	PVC-U		0.00 Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4	72
					8.00 Photographie générale - Photo.	72	
					12.00 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B14	72	

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

PUYDANIEL
Rue Jean Bourgade
Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU

Date : 26/09/2022



Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	B1 > EU9	B2A > EU9	B2 > Collecteur	B3 > EU9	EU9 > EU8	B4 > Collecteur	B5 > Collecteur	B6 > EU7
Dimensions des tuyaux :	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø200	Ø160	Ø160	Ø160
Longueur mesurée :	14.00 m	16.00 m	4.5 m	8.00 m	50.00 m	10 m	8.5 m	12.50 m
Longueur inspectée :	14.00 m	16.00 m	4.50 m	8.00 m	50.00 m	10.00 m	8.50 m	12.50 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	1 / 0 / 0	0 / - / -	0 / 0 / 0	2 / 0 / 0	0 / - / -	0 / - / -	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement • BAAA Réduction verticale de la section de la								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

PUYDANIEL
Rue Jean Bourgade
Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU

Envoyé en préfecture le 08/11/2023
Reçu en préfecture le 08/11/2023
Publié le
ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	B8 > EU7	B7 > Collecteur	EU7 > EU6	B10 > Collecteur	EU6 > EU5	B11 > Collecteur	EU5 > EU8	EU5 > EU4
Dimensions des tuyaux :	Ø160	Ø160	Ø200	Ø160	Ø200	Ø160	Ø200	Ø200
Longueur mesurée :	14.50 m	11.5 m	39.50 m	8.5 m	26.00 m	9 m	22.50 m	29.00 m
Longueur inspectée :	14.50 m	11.50 m	39.50 m	8.50 m	26.00 m	9.00 m	22.50 m	29.00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	1 / 0 / 0	0 / - / -	1 / 0 / 0	0 / - / -	1 / 0 / 0	0 / - / -	0 / 0 / 0	1 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement • BAAA Réduction verticale de la section de la								

PUYDANIEL

Rue Jean Bourgade

Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU

Date : 26/09/2022



Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	B12 > Collecteur	EU4 > EU3	EU3 > EU2	EU2 > EU1	EUEX > EU1	B9 > EU7	B13 > EU4	EU4 > B14
Dimensions des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø160	Ø160	Ø160
Longueur mesurée :	8.50 m	47.00 m	17.00 m	12.50 m	8.00 m	8.00 m	6.50 m	12.00 m
Longueur inspectée :	8.50 m	38.50 m	17.00 m	11.60 m	8.00 m	8.00 m	6.50 m	12.00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement		X		X				
• BAAA Réduction verticale de la section de la				1				

PUYDANIEL

Rue Jean Bourgade

Dossier : DIAG-2022-BOURGADE EU

Envoyé en préfecture le 08/11/2023

Reçu en préfecture le 08/11/2023

Publié le

Date : 26/09/2022

ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE



Caractéristiques tronçon								Total
Tronçon / Branchement / Noeud								
Dimensions des tuyaux :								403.50 m
Longueur mesurée :								394.10 m
Longueur inspectée :								7 / - / -
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :								
• Tronçon visité incomplètement								1
• BAAA Réduction verticale de la section de la								





AGROLOTI

22 Route d'AUTERIVE

31190

GREPIAC

N° T.V.A. Intracommunautaire

SAINT FRONT DE PRADOX, le 09 février 2016

SITUATION N° 4

au 09/02/2016

Facture n° 19073

Chantier n° 37360

SARL AGROLOTI
LOTISSEMENT LE MARSOULA A PUYDANIEL
LOT 2 : RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EU EP

LAURIERE ET FILS

Facture n° 19073

Chantier n° 37360

Envoyé en préfecture le 08/11/2023

Reçu en préfecture le 08/11/2023

Publié le

ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE



Numéro de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	PREPARATION DE CHANTIER				
	»Amenée , repli du chantier et protection	FORF	1.000		
	(locaux,DICT,PPSPS,permissions de voiries,implantation, marquage des réseaux)				
	»Sondage	U	3.000		
	TOTAL PREPARATION DE CHANTIER				
	RESEAU D'ASSAINISSEMENT EU ET EP				
	»Tranchée exécutée aux engins en terrain	M3	915.000		
	de toute nature, compris remblaiement avec les matériaux du site.				
	»Raccordement sur regard existant	U	1.000		
	»Réfection voirie	M2	6.000		
	Matériaux				
	»Grain de riz 02/06	M3	243.000		
	»Tout venant	M3	10.000		
	»Matériaux traités a la chaux(y compris etude et test compactage)	M3	550.000		
	Canalisations				
	»PVC CR8 DN 160 mm	ML	175.000		
	»PVC CR8 DN 200 mm	ML	435.000		
	»BETON 135A DN 400 mm	ML	130.000		
	»BETON 165A DN 500 mm	ML	33.000		
	»Grillage avertisseur marron	ML	430.000		
	Piquage sur réseau EU				
	» Per culotte	U	1.000		
	»Sur regard	U	14.000		
	Piquage sur réseau EP				
	»Sur regard	U	15.000		
	Coudes				
	»PVC CR8 DN 160 mm	U	30.000		
	»PVC CR8 DN 200mm	U	30.000		
	Branchements particuliers				
	»Tabouret pour EU PVC CR8 DN 315 mm	U	15.000		
	y compris tampon fonte hydraulique C250.				
	»Clapet anti retour pour branchement EU	U	6.000		
	»Tabouret pour EP PVC CR8 DN 315 mm	U	15.000		
	y compris tampon fonte hydraulique C250.				
	Regards de visite béton armé hauteur = 1.20 m				
	y compris tampon fonte DN850 mm classe D400				
	»DN 1000 mm	U	10.000		
	(pour DN de canalisations jusqu'au 200 mm inclus).				
	»DN 1000 mm	U	5.000		
	(pour canalisation EP)				
	»Plus value regards béton DN 1000 mm	U/DM	168.000		
	pour hauteur supplémentaire.				
	»Regard pluvial avaloir avec grille fonte	U	5.000		



09/02/2016

Envoyé en préfecture le 08/11/2023
Reçu en préfecture le 08/11/2023
Publié le 
ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE

Paiement à effectuer sur compte : BNP PERIGUEUX LAURIERE ET FILS
 IBAN FR76 3000 4007 1400 0100 5674 480 BIC BNPAFRPPCTO

V-LATKUBESIE

Auterive, le 31/08/2023

Dossier suivi par :
Jean-Marie CHEVALIER
Tél : 05 61 24 98 85
jean-marie.chevalier@reseau31.fr
Réf à rappeler : 2023/001

Monsieur Cyril LIECHTY
Président de l'ASL « Le Marsoula »
4, rue Jean Bourgade
31190 PUYDANIEL

Monsieur le Président,

Je fais suite à votre sollicitation reçue le 04/04/2022, par laquelle vous nous faites part de votre volonté de procéder à l'intégration dans le domaine public du collecteur public des Eaux Usées du Lotissement « Le Marsoula » à Puydaniel, en notre qualité de gestionnaire de l'assainissement collectif public des Eaux Usées.

Après analyse par mes services de l'ensemble des documents transmis : plan de récolement, rapport d'étanchéité assorti du rapport d'inspection télévisée, ainsi que du résultat de la visite sur site, je vous informe que nous émettons un avis favorable.

Vous trouverez en annexe le rapport de synthèse correspondant.

Mes services se tenant à votre entière disposition pour de plus amples informations,

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Jean-Marie CHEVALIER
Pour le Président du SMEA31
Et par délégation,
Le Responsable du Pôle Réseaux-
Urbanisme du centre d'exploitation
d'Auterive, Territoire Centre.

Envoyé en préfecture le 08/11/2023
Reçu en préfecture le 08/11/2023
Publié le
ID : 031-200023596-20231107-D20231107_04-DE

Berser
Levrault

Rapport de synthèse n°1 sur le contrôle et l'intégrité de l'ouvrage d'assainissement collectif des Eaux Usées de l'opération : « Lotissement « Le Marsoula », à Puydaniel.

1. Hydro curage de l'intégralité du réseau d'eaux usées :

Hydro curage réalisée le 26/09/2022 et le 14/02/2023.

Observations : RAS.

2. Contrôle de l'étanchéité sur l'intégralité du réseau du réseau d'eaux usées branchements inclus :

Contrôle réalisé le 27/09/2022.

Conclusion : ouvrage conforme.

3. Inspection télévisée :

Inspection télévisée réalisée le 26/09/2022 et le 14/02/2023.

Conclusion : RAS.

4. Visite de surface :

Visite réalisée le 14/09/2022.

Conclusion : RAS.

5. Plan de récolement papier et informatique :

Document et fichier communiqué le 18/02/2016.

6. Conclusion sur l'ensemble de l'opération :

Réseau d'eaux usées réceptionnable en l'état.



Jean-Marie CHEVALIER
Pour le Président du SMEA31
Et par délégation,
Le Responsable du Pôle Réseaux-
Urbanisme du centre d'exploitation
d'Auterive, Territoire Centre.